

○ 整備作業上の留意点

トレーラのショックアブソーバ固定ボルトの緩み防止に関する注意事項

日本トレクス株式会社

エアサスペンションに付属していますショックアブソーバは、固定ボルトに緩みが生じると破損に至るおそれがあります。ショックアブソーバの定期点検及び注意事項について下記のようにお知らせしますので、適切な点検整備を実施していただきますようお願い致します。


■定期点検

ショックアブソーバの固定ボルトのトルクは3ヶ月毎の定期点検項目です。点検の結果、緩み等がある場合は規定のトルク（440N・m、44.9Kg・m）で増し締めを行って下さい。

（写真の矢印部）

増し締めは必ずトルクレンチを使用して既定のトルクで締めて下さい。

車輪間の狭い場所での作業を確実にを行うために、別売の「倍力レンチ」\*の使用や、ピットのある修理工場等での実施をお勧めします。

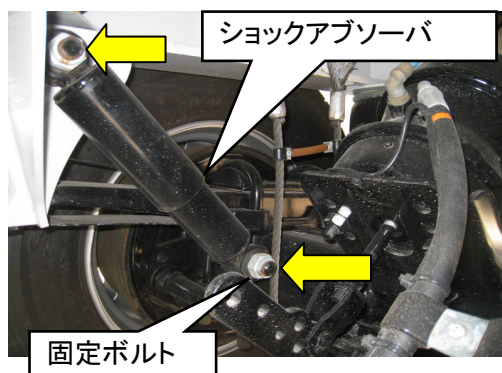

■ボルトの交換

ショックアブソーバ本体を交換する際、写真のように固定ボルトのねじ部に錆がある場合は、固定ボルト・ナットも同時に交換が必要です。

ねじ部に錆がある場合、規定のトルク値で締め付けても軸力が不足することがあり、ショックアブソーバの破損につながるおそれがあります。

部 品 名:ショックアブソーバ固定ボルト・ロックナット

BPW コード番号:03. 340.14. 12.0・02.5220. 74.12

仕 様:M24×275/45- 88/SW36・M24/SW36



■注意事項

ショックアブソーバを含むエアサスペンションの点検については、「エアサスペンション取付けボルト締付トルク点検表」に記載してあります。安全にトレーラを使用させていただくため、この表にしたがって確実に点検を行って下さい。

\*倍力(ばいりき)レンチ:詳しくは弊社サービス部に問い合わせ下さい。  
(TEL.050-3367-7494)

