


# 改善箇所説明図

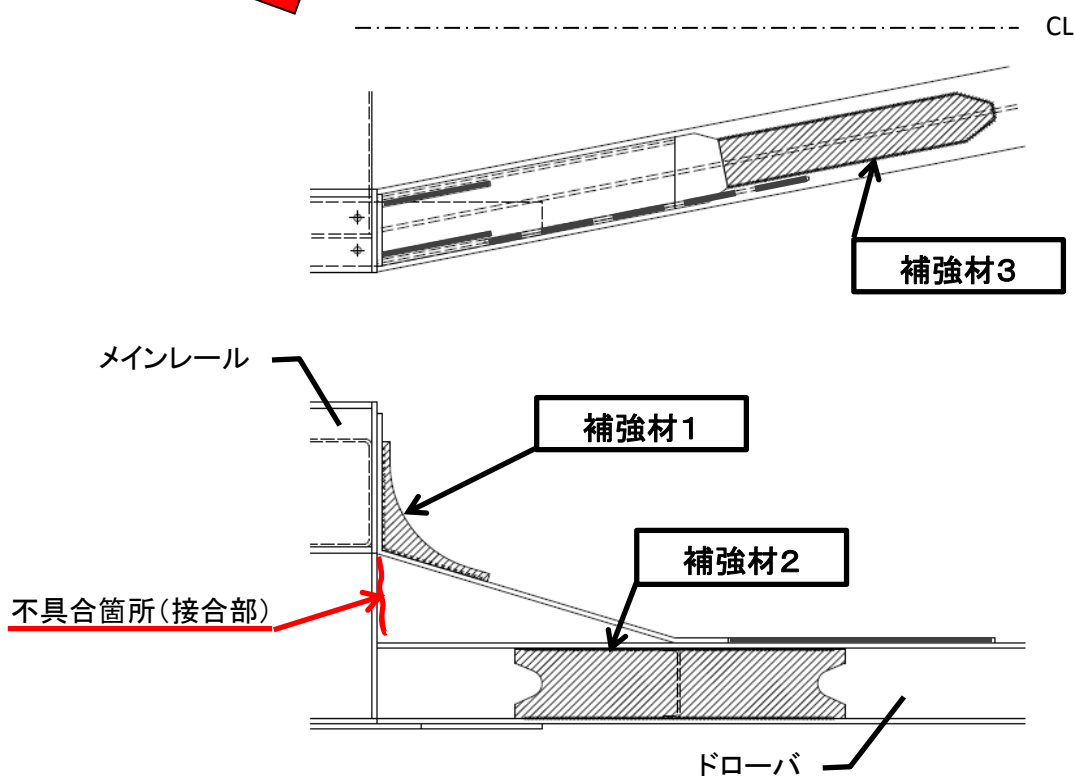

は、追加部品を示す

センターアクスル式フルトレーラにおいて、ドロワーバとメインレールの接合部の強度設計が不適切なため、当該接合部の強度が不足している。そのため、走行時の負荷により亀裂が生じ、最悪の場合、破断して走行できなくなるおそれがある。

## 【改善措置の内容】

全車両、ドロワーバに補強部材を追加する。また、接合部を点検し、亀裂が生じている場合は、溶接にて補修する。

識別：改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.4589のステッカーを貼付する。