


# 改善箇所説明図

対象車両外観

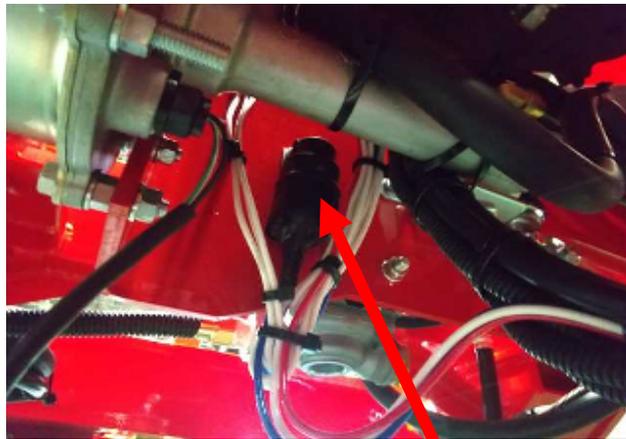

リレー

は交換する部品を示す。

## 【不具合の内容】

フルトレーラ及びドリー付バントレーラのアンチ・ジャック・ナイフ装置（以下、AJK装置）において、電気回路が不適切なため、トラクタ運転席内のAJKスイッチON状態で次の不具合が生じる。

- 1) トラクタのブレーキ・ペダルを踏み変速装置を後退位置から変更しても後退灯が消灯しない。
- 2) 変速装置が後退位置、且つトラクタの駐車ブレーキを操作するとトラクタのブレーキ・ペダルを踏んでいないにも関わらず制動灯が点灯する。

## 【改善の内容】

全車両、AJK装置の電気回路内のリレーを対策品に交換する。

## 【識別方法】

改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.5261のステッカーを貼付する。