


# 改善箇所説明図

対象車両外観

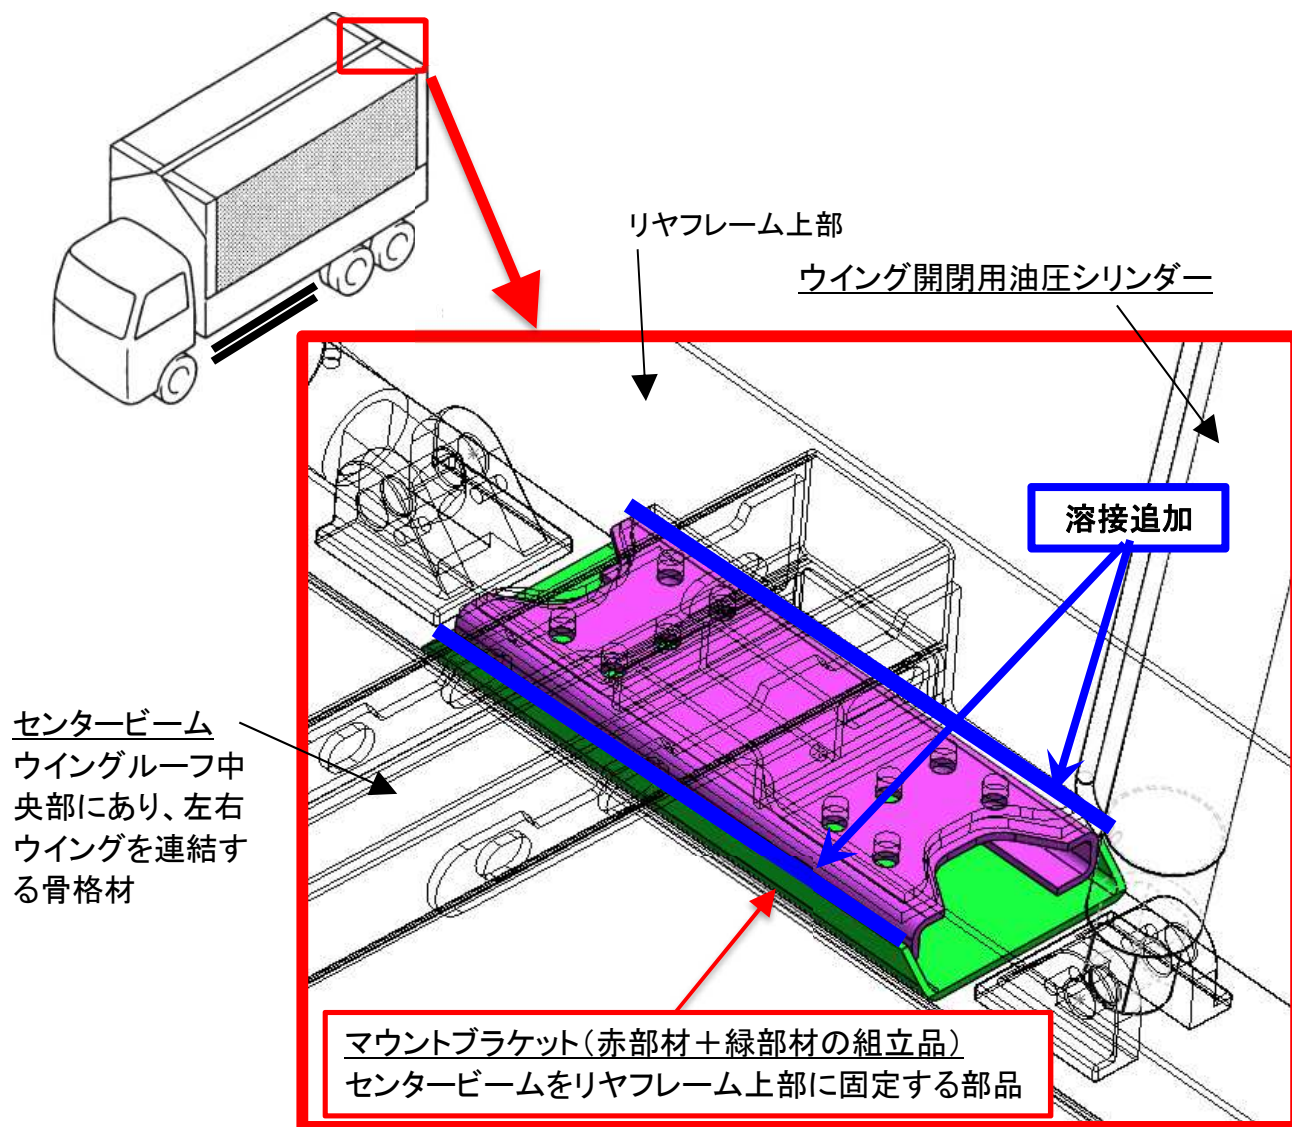

## 【不具合の内容】

バン型ウィング車のリヤフレーム上部のセンタービーム取付部において、マウントブラケットの溶接が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、繰り返しウィングを開閉すると亀裂が生じ、最悪の場合、当該ブラケットが破断し、ウィングの開閉ができなくなるおそれがある。

## 【改善の内容】

全車両、リヤフレーム上部のセンタービーム取付部のマウントブラケット溶接部を点検し、溶接が不適切な車両は溶接補修を行う。

## 【識別方法】

識別: 改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.667のステッカーを貼付けする。