


改善箇所説明図

【品保26-012】

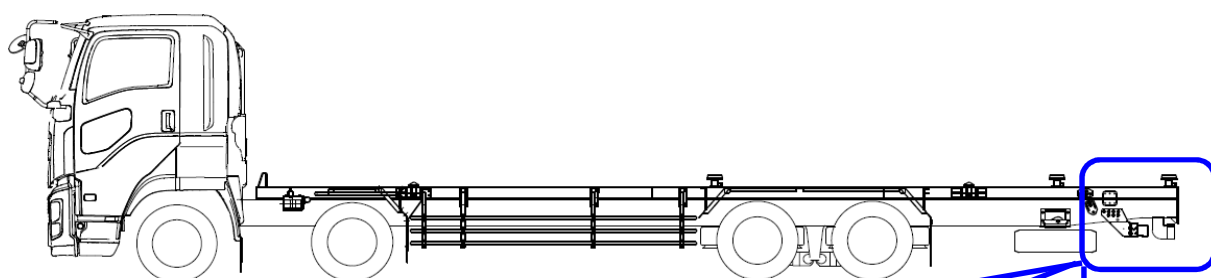

| | タイプA 鋼製バンパー + バンパースペーサ | タイプB アルミ製バンパー | タイプC 鋼製バンパー |
|------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 改善前 | スペーサ:75 304 | スペーサなし 312 | スペーサなし 309 |
| 改善内容 | バンパースペーサ変更 75mm→90mm | ステー50mm前方へ移設 + バンパースペーサ65mm | ステー50mm前方へ移設 + バンパースペーサ65mm |
| 改善後 | スペーサ:90 289 | スペーサ:65 297 | スペーサ:65 294 |

↓ 不適合箇所 □ は交換部品を示す。

【不具合の内容】

スワップボディコンテナキャリアにおいて、突入防止装置の設計が不適切なため、車体後面から取り付けることができる自動車の後端に近い位置となるよう当該突入防止装置が取り付けられておらず、保安基準に適合しない。

【改善の内容】

全車両、バンパースペーサを変更、または、バンパーステーの移設およびバンパースペーサを追加し、突入防止装置の取付位置を適切な位置に修正する。

タイプA バンパースペーサの変更

タイプB ステーの移設+バンパースペーサの追加(アルミバンパー用)

タイプC ステーの移設+バンパースペーサの追加(鋼製バンパー用)

【識別方法】

改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.5839のステッカーを貼付する。