

ウイングスワップボディコンテナの自主改善の実施について

令和 6年 1月 23日

国土交通省 物流・自動車局
審査・リコール課長 殿

通知者の氏名 日本トレクス株式会社
又は名称 代表取締役社長・社長執行役員
高崎 文弘

住 所 愛知県豊川市伊奈町南山新田 350 番地

弊社が製作したウイングスワップボディコンテナについて、不具合があることが判明いたしましたので、以下の通り自主改善を実施いたしたく、ご報告申し上げます。

自主改善開始日	令和 6年1月23日
不具合の内容	ウイングスワップボディコンテナの室内灯スイッチ端子部において、絶縁保護が不十分なため、鋼製スイッチケースと接触しショートすることがある。そのため、最悪の場合、配線が過熱して発火するおそれがある。
改善の内容	全製品、次のいずれかの対策を行う。また、端子部配線に損傷があるものは配線を交換する。 (1) 端子部に保護部材追加および室内灯用電源近くにヒューズ追加 (2) スイッチを対策品に交換、端子部に保護部材追加および室内灯用電源近くにヒューズ追加 (3) スイッチを対策品に交換および端子部に保護部材追加 (4) 端子部に保護部材追加
不具合件数	1件
事故の有無	なし
自動車使用者等に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールまたは電話または直接訪問して通知すると共に、弊社ホームページに掲載する。 ・改善実施済製品には、前側左下にあるメールボックス上部に品課 23-023 のステッカーを貼り付ける。

対象の製品名	品番（製造番号）	自主改善対象製品の製作期間	自主改善対象数	備考
ウイングスワップ ボディコンテナ	10W02152	平成 22 年 5 月 13 日	1 台	(1)
	15W09129~18W09027	平成 27 年 12 月 14 日~ 平成 31 年 1 月 18 日	39 台	(2)

	18W10174~21W10096	平成 31 年 2 月 1 日～ 令和 4 年 3 月 26 日	306 台	(2)
	21W10404~21W11471	令和 4 年 3 月 9 日～ 令和 4 年 9 月 12 日	16 台	(3)
	21W12210~23W05696	令和 4 年 5 月 17 日～ 令和 5 年 10 月 14 日	62 台	(4)
(計 1 種類)	—	合計	424 台	

【注意事項】

自主改修対象車製品の製造番号の範囲には、対象とならない製品も含まれている場合があります。

問い合わせ先

日本トレクス株式会社 サービス部

TEL : 0120-723-406

受付時間 : 8 : 00~16 : 00 (土・日・会社休日を除く)