


改善箇所説明図

スワップキャリア



スワップボディコンテナ

スワップボディコンテナ前面から見た図

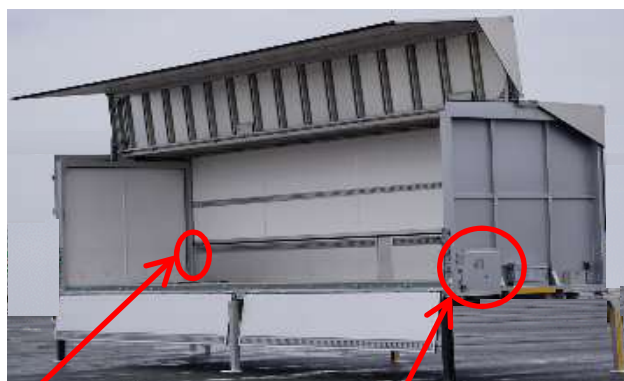

室内灯スイッチ

スイッチ後ろ下面



保護部材



ヒューズ

は追加部品を示す。
は交換部品を示す。

【不具合の内容】

ウイングタイプスワップボディコンテナの室内灯スイッチ端子部において、絶縁保護が不十分なため、鋼製スイッチケースと接触しショートすることがある。最悪の場合、配線が過熱して発火するおそれがある。

【改善の内容】

全製品、次のいずれかの対策を行う。また、端子部配線に損傷があるものは配線を交換する。

- (1) 端子部に保護部材追加および電源近くにヒューズ追加
- (2) スwitchを対策品に交換、端子部に保護部材追加および室内灯用電源近くにヒューズ追加
- (3) スwitchを対策品に交換および端子部に保護部材追加
- (4) 端子部に保護部材追加

【識別方法】

改善実施済車には、前側左下にあるメールボックス上部に品課23-023のステッカーを貼り付ける。