
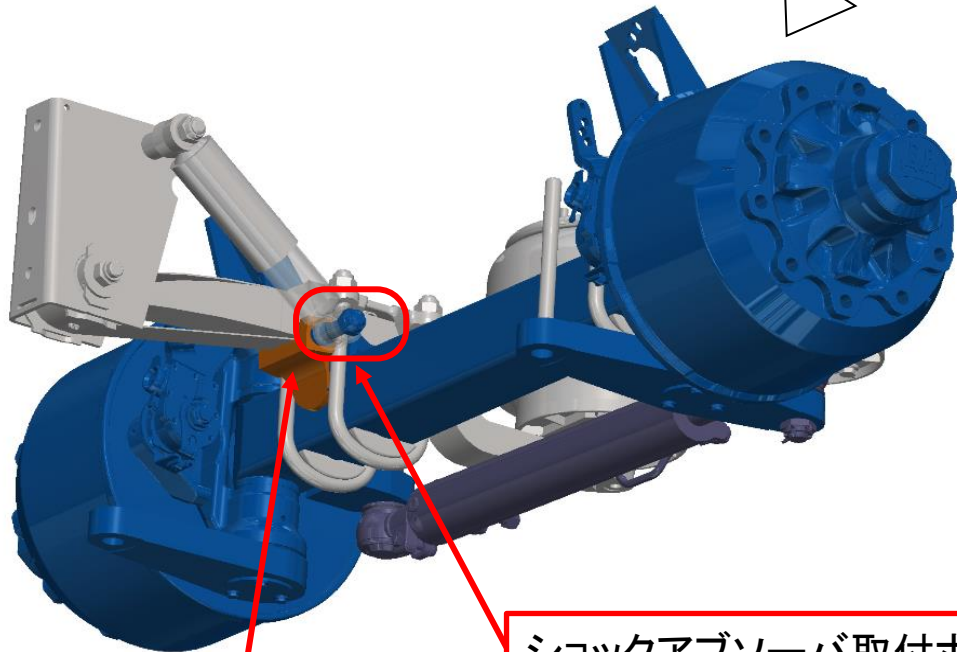


# 改善箇所説明図

対象車両外観

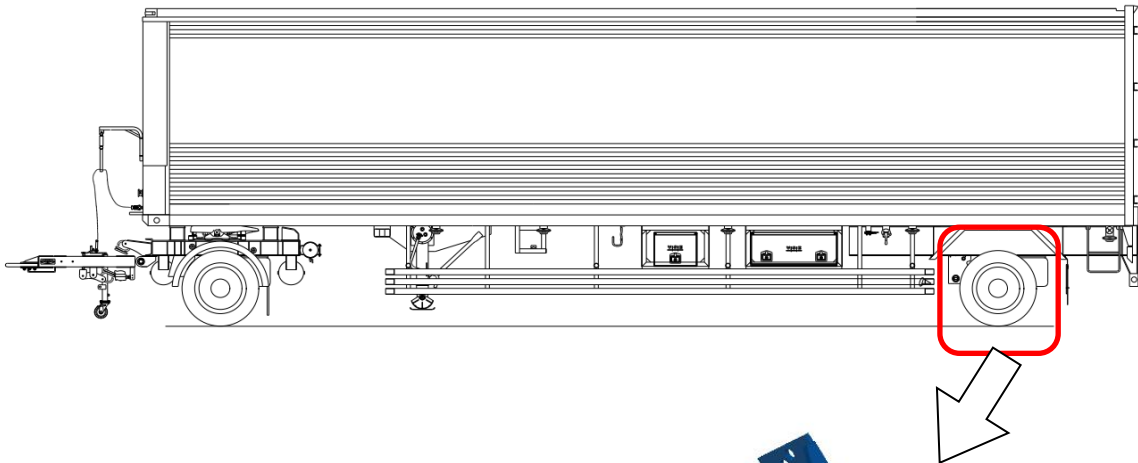

車軸部スプリングシート

ショックアブソーバ取付ボルト

は交換する部品を示す。

## 【不具合の内容】

ドリー付バントレーラの車軸部スプリングシートにおいて、ショックアブソーバ取付ボルトの溶接が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、走行時の負荷により亀裂が生じ、最悪の場合、車軸部スプリングシートからショックアブソーバが外れ、走行安定性が損なわれ走行不能となるおそれがある。

## 【改善の内容】

全車両、車軸部スプリングシートのショックアブソーバ取付ボルトを対策品に交換する。

## 【識別方法】

改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.5110のステッカーを貼付する。