


# 改善箇所説明図



不具合部品  
(全輪)

タイヤ内部に水

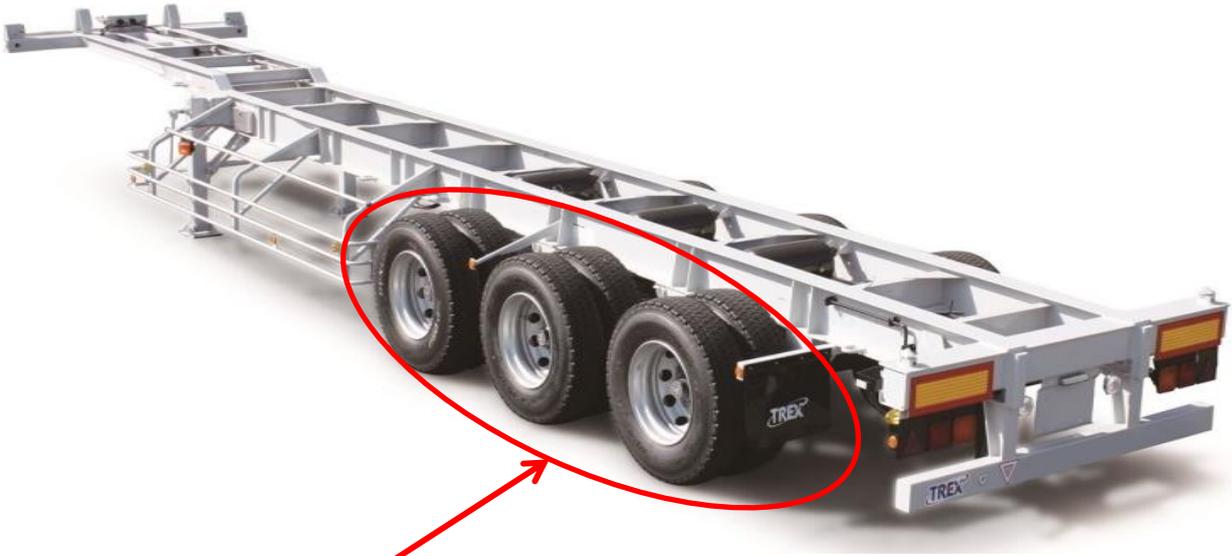

ホイール



エアバルブ

は、交換部品を示す

コンテナセミトレーラの走行装置において、タイヤの組付作業指示が不適切なため、タイヤ内部に水が入った状態でホイールに組付けたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとホイール及びエアバルブに錆が発生し、最悪の場合、エアバルブから空気が漏れるおそれがある。

## 【改善措置の内容】

全車両、タイヤ内部を点検し、水が入っている場合は、水を除去する。加えて、ホイール及びエアバルブを新品に交換する。

識別：改善実施済車には、車台番号打刻位置付近にNo.4251のリコール対策済ステッカーを貼付ける。