

重要


# サービスニュース

No.21-05


2021年9月27日

## ウイングトレーラのウイング電源アース 点検整備のお願い

2004年9月～2015年2月に製造したウイングトレーラにおきまして、ウイング電源のアースポイント部が錆びのため、導通不良となり、その状態でウイング開閉の操作をしたため、7極アース線が発熱し焼損した事例が発生しました。

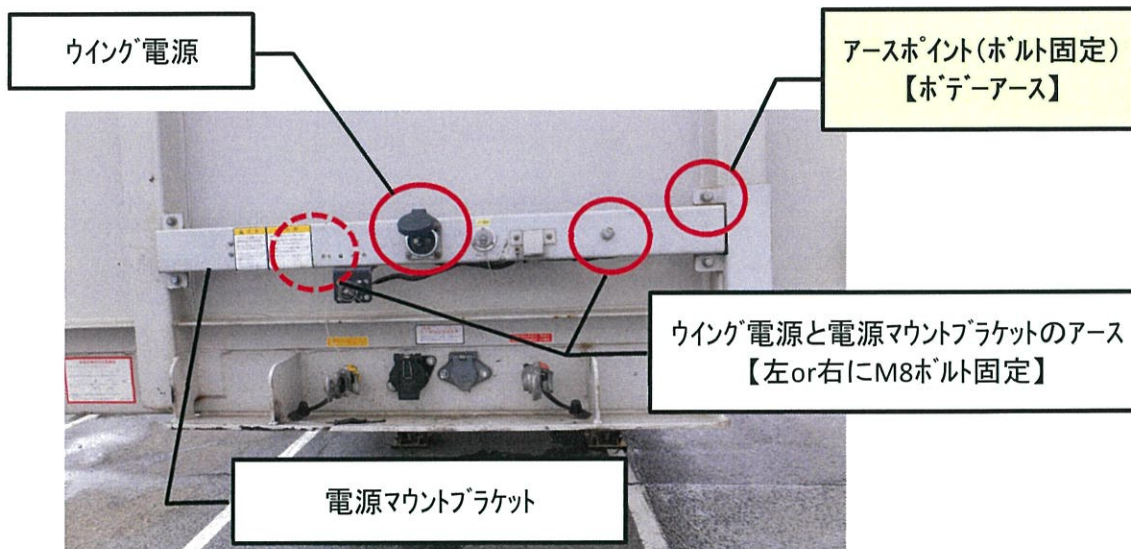

定期的にあースポイント部の錆の状態を確認、点検をお願い致します。

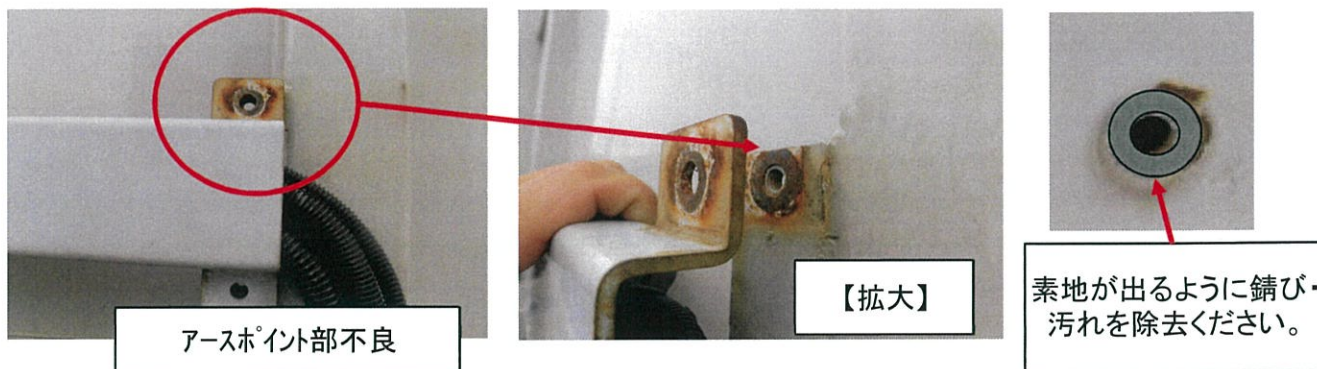

素地が出る様に錆び・汚れ等をきれいに除去してください。

アース不良は、電気系統に異常を起し「動作不良」や「発熱による配線の焼損」に繋がりますので、適正な点検整備をお願い致します。

日本トレクス株式会社  
サービス部

承認

審査

担当

