


# 改善箇所説明図

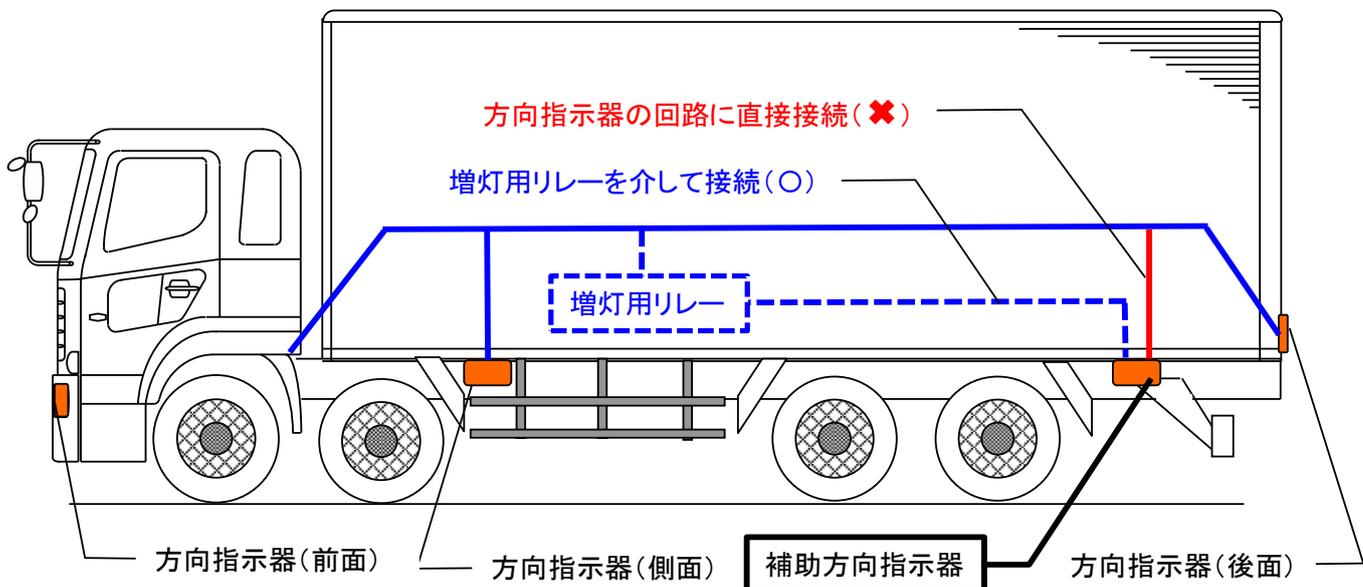

□ はリヤオーバーハングに取付した補助方向指示器を示す。

バン型大型トラックの方向指示器において、リヤオーバーハングに取付した補助方向指示器の電気配線接続が不適切なため、自動車の前面又は後面に備える方向指示器のいずれかに球切れが生じた場合、メータークラスタ上の作動状態表示の点滅周期が変化しない。そのため、運転者席で方向指示器の作動状態を確認できない。

## 【改善措置の内容】

全車両、補助方向指示器の電気配線接続を変更する。

識別:改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.5064のステッカーを貼付けする。