


改善箇所説明図

対象車両外観

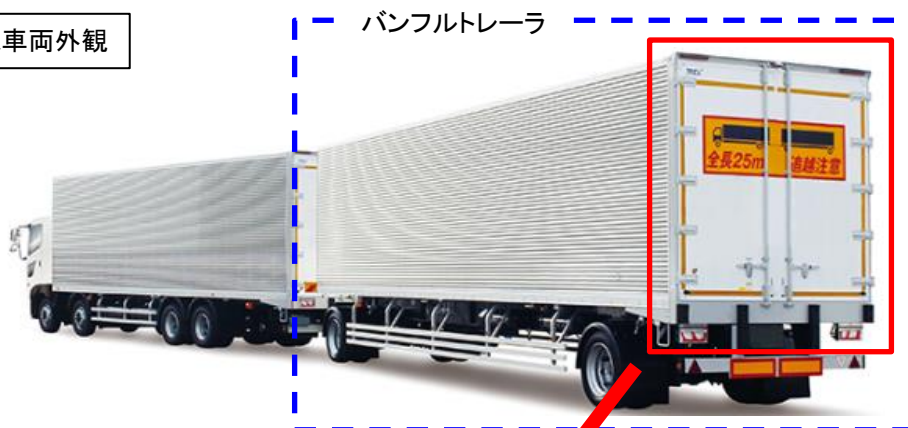

バンボディー
リヤフレーム

は交換部品を示す

【不具合の内容】

ドリー付きバントレーラのバンボディーリヤフレームにおいて、設計検証が不十分のため、走行時に発生するねじれ等により亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂部からバンボディー内に水が侵入する。最悪の場合、亀裂が進展して破断するおそれがある。

【改善の内容】

全車両、バンボディーリヤフレームを対策品に交換する。

【識別方法】

改善実施済車には、車枠の車台番号付近に品保24-005のステッカーを貼り付ける。